


II- ملف الأجروية للموضوع الأول : نظام آلي لتخريم وقص الصفائح


1.5- دراسة الإنشاء:

4- أتمم الرسم التخطيطي الحركي :

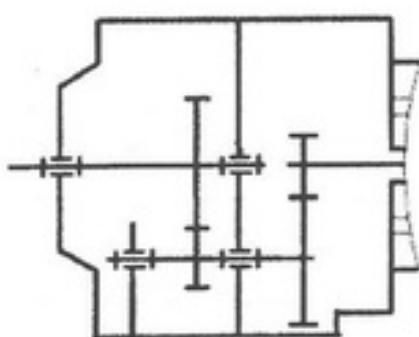

5- التحديد الوظيفي للأبعاد:

1.5- أجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط "J" :

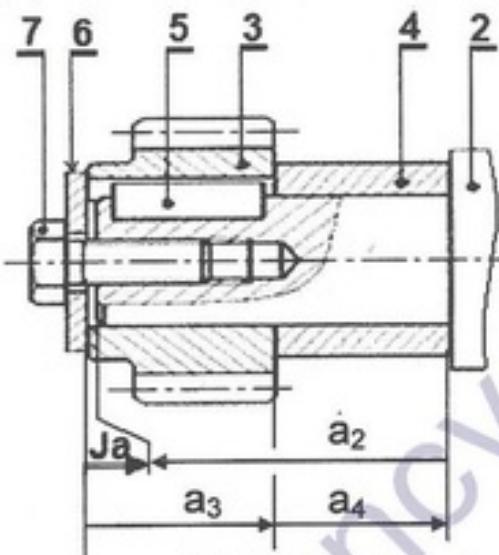

2.5- ما هي وظيفة هذا الشرط ؟

ضمان التثبيت المحوري للترس (3) (إكمال الوصلة الاندماجية)

3.5- حساب التوافقات : علما ان التوافق الموجود بين القطع (12) و (10) هو Ø 30 H7f6

* أحسب هذا التوافق، مستعينا بملف الموارد :

$$J_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 30,021 - 29,967 = +0,054 \text{ mm}$$

$$J_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 30 - 29,980 = +0,020 \text{ mm}$$

* ما نوع هذا التوافق: بخلوص

* هل يلائم هذا التركيب؟ يلائم

* بره إجابتك: يتحقق تركيب الوسادة على العمود بالخلوص

A- تحليل وظيفي و تكنولوجي :

1- أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية A-0 للنظام الآلي :



2- أكمل المخطط التجميعي للمخفض بوضع مختلف

وظائف الخدمة ثم صياغتها داخل الجدول :



صياغة الوظيفة	الوظيفة
نقل وتكييف الحركة (تخفيف ...)	FP
ضمان تركيب المحرك	FC1
مقاومة العوامل الخارجية	FC2

3- أتم جدول الوصلات الحركية :

الوصلة	الرمز	الوصلة	القطع
إندماجية خابور + لجاف + برغي بطلقة		إندماجية	(3)/(2)
متمحورة مخرجين + حواجز		متمحورة	(20)/(8)
إندماجية لحاف + خابور		إندماجية	(23)/(20)
متمحورة وصلتين + حواجز		متمحورة	(10)/(9-8)

- حساب الجهود القاطعة :

$$0 \leq x \leq 40 \text{ mm} : T = R_A = +200 \text{ N}$$

$$40 \leq x \leq 70 \text{ mm} : T = R_A - F_1 = -600 \text{ N}$$

$$70 \leq x \leq 120 \text{ mm} : T = R_A - F_1 + R_C = +200 \text{ N}$$

- حساب عزوم الانحناء :

$$0 \leq x \leq 40 \text{ mm} : M_f = -R_A x$$

$$x = 0: M_f = 0, x = 40: M_f = -8000 \text{ N.mm}$$

$$40 \text{ mm} \leq x \leq 70 \text{ mm} : M_f = -R_A x + F_1(x - 40)$$

$$x = 40: M_f = -8000 \text{ N.mm}$$


$$x = 70: M_f = +10000 \text{ N.mm}$$

$$70 \text{ mm} \leq x \leq 120 \text{ mm} :$$

$$M_f = -R_A x + F_1(x - 40) - R_C(x - 70),$$

$$x = 70: M_f = +10000 \text{ Nmm}, x = 120: M_f = 0$$

المخططات البيانية للجهود القاطعة و عزوم الانحناء:

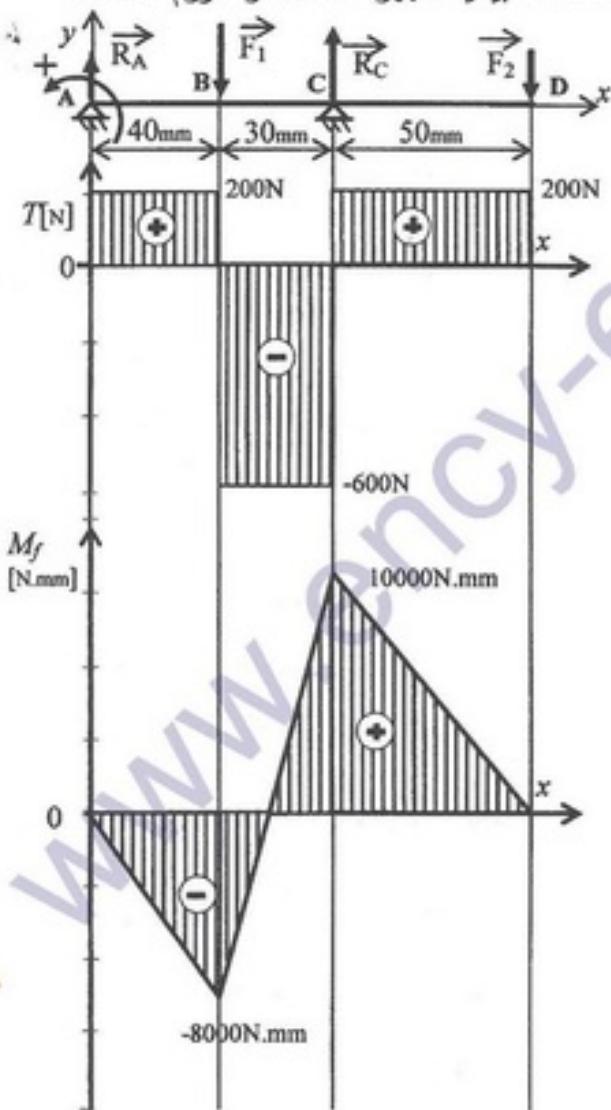

- تم التوجيه الدوراني بين العمود (10) والمجموعة

{الخطاء (9) ، الجسم (8)} بواسطة وسائط (12 و 13)

* مستعيناً بملف الموارد، حدد مادة صنع الوسادة (13)

CuSn9P

* إشرح تعينها : سبيكة النحاس (برونز)

:Cu العنصر القاعدي نحاس، P: أثار من فوسفور

9% قصدير Sn9

* ذكر سطيات التوجيه بوسادات : احتكاك ازلاقي

يؤدي الى تآكل سريع وضياع في الإستطاعة.

* ما هو الحل الذي تقترحه لتحسين التوجيه :

استعمال مدحرجات

- دراسة المتضادات (3) و (23) :

المعطيات: $h_a = 2 \text{ mm}$ ، $d_{23} = 80 \text{ mm}$ ، $Z_3 = 20$

أحسب :

$$m = h_a = 2 \text{ mm} : m \text{ المدبول}$$

$$Z_{23} = d_{23}/m = 80/2 = 40 \text{ dents} : Z_{23}$$

$$d_3 = m Z_3 = 2 \times 20 = 40 \text{ mm} : d_3$$

$$r_{3-23} = d_3/d_{23} = 40/80 = 1/2 : r_{3-23}$$

* النسبة الإجمالية للمخفض علماً ان: $r_{20-14} = 1/2$

$$r = r_{3-23} \times r_{20-14} = (1/2) \times (1/2), r = 1/4$$

$$r = \frac{N_{14}}{N_3} = \frac{N_{10}}{N_m} : N_{10}$$

$$N_{10} = r \times N_m = (1/4) \times (1500)$$

$$N_{10} = 375 \text{ tr/mn}$$

- دراسة مقاومة المواد :

نفرض أن العمود (20) عبارة عن عارضة أفقية تحت تأثير الإنحناء المستوي البسيط و خاضع للجهود التالية:

$$\begin{array}{ll} R_A = 200 \text{ N} & F_1 = 800 \text{ N} \\ R_C = 800 \text{ N} & F_2 = 200 \text{ N} \end{array}$$

سلم القوى: 1 mm → 20 N

سلم العزوم: 1 mm → 300 N.mm


أحسب الجهود القاطعة و عزوم الانحناء ثم ارسم المخططات البيانية لها:

بـ- تحليل بنائي :


1- دراسة تصميمية جزئية: لتحسين مردود المخفض و جعله أحسن وظيفيا، نقوم بإدخال تعديلات عليه.

مستعينا بملف الموارد أنجز ما يلي:

- تحقيق الوصلة المتמורה بين العمود (10) والمجموعة ((الجسم(8)، الغطاء(9)) بتغيير الوسادتين (12) و(13) بمدحرجين ذات صل واحد من الكريات يتماس نصف قطرى.
- تحقيق الوصلة الإنتماجية بين العجلة (14) و العمود(10).
- ضمان الكثامة باستعمال فاصل ذو ثقني.

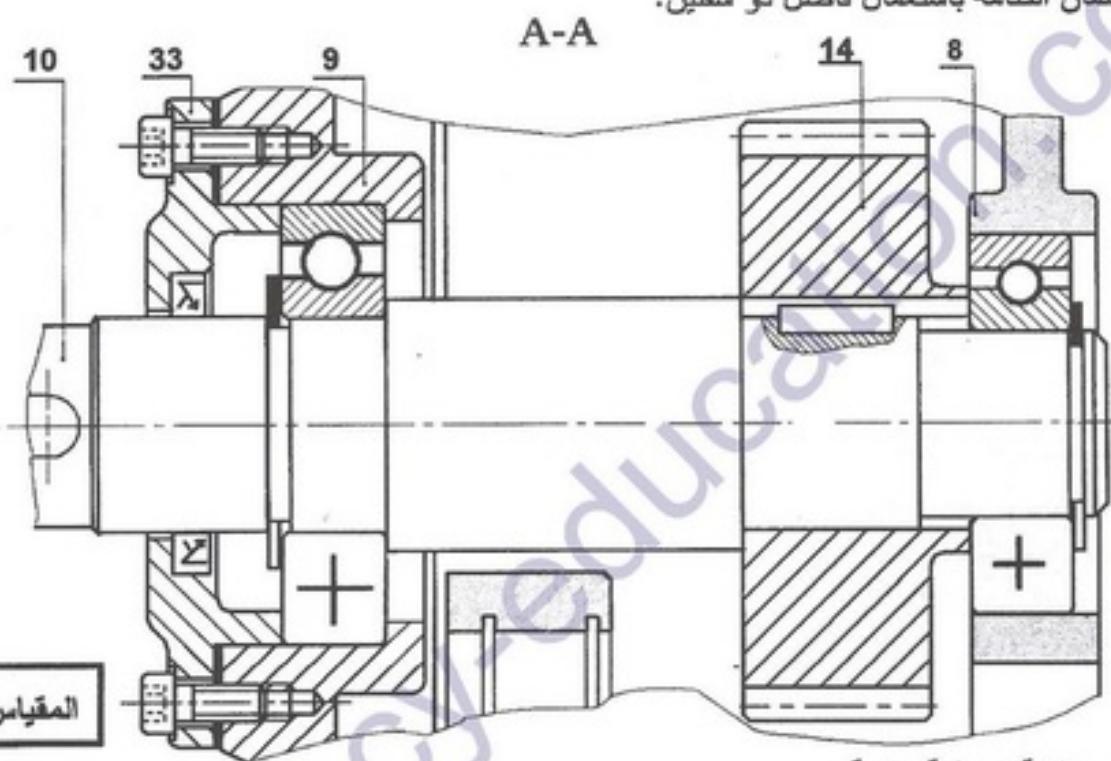


2- دراسة تعريفية جزئية :

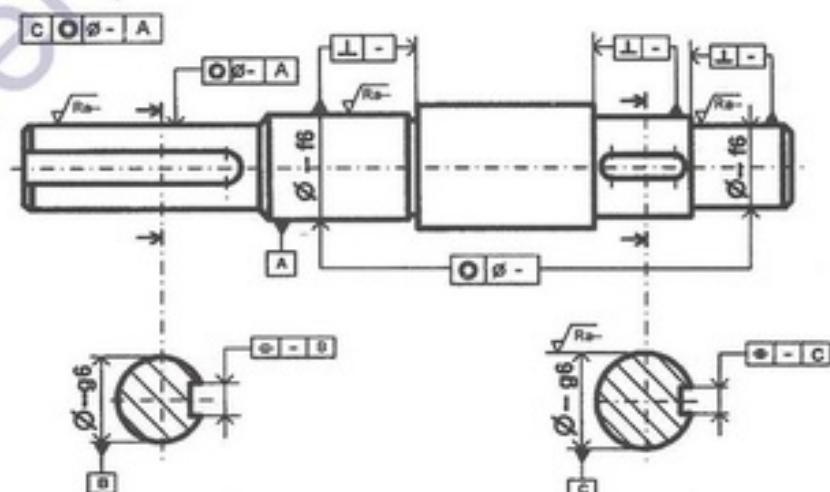

المقياس 2: 1

2.5 دراسة التحضير:

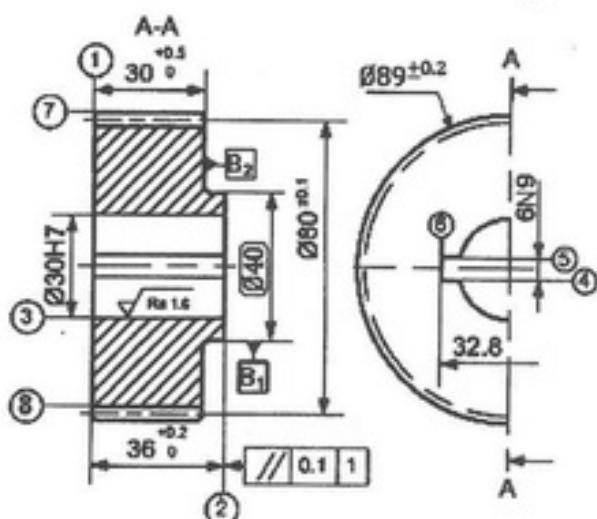

الخشونة العامة: $Ra=3.2$

المديول: $m=2$

4.5	\equiv	0.1	3
7	◎	$\phi 0.2$	3
3	⊥	0.1	1
8	◎	$\phi 0.2$	3
3	◎	$\phi 0.2$	B1

أ- تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع:


- نريد دراسة وسائل و طرق صنع العجلة المصنفة (14)

المصنوعة من المادة C40 (أنظر الرسم التعريفي المقابل).

- وثيرة التصنيع : 1000 قطعة شهرياً لمدة 3 سنوات.

- السمك الإضافي للتشغيل . 2mm

1-شكل الأولي للخام؟

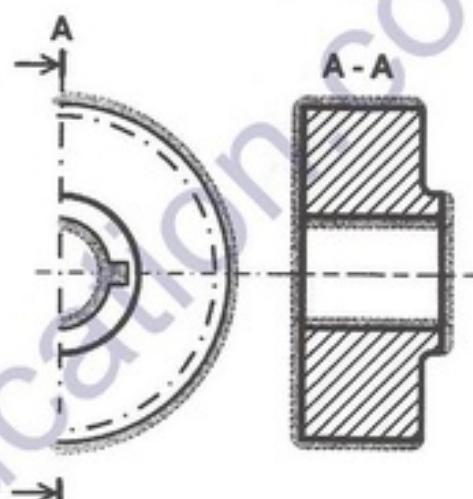

2- ما هي طريقة الحصول على هذا الخام ؟

طريقة الحصول على الخام : الحدادة بالقالب

3- يتم تصنيع هذه القطعة وفق مراحل حسب التجمعيات التالية :

$\{(8)\}$ ، $\{(7) - (2)\}$ ، $\{(6) - (5) - (4)\}$ ، $\{(3) - (1)\}$ ،


أتمم جدول السير المنطقي للصنع :

منصب العمل	العمليات	المرحلة
منصب المراقبة	مراقبة الخام	100
خرطة	$\{(3) - (1)\}$	200
خرطة	$\{(7) - (2)\}$	300
تخليق أو نقر	$\{(6) - (5) - (4)\}$	400
نحت المستندات	$\{(8)\}$	500
منصب المراقبة	مراقبة نهائية	600

4- عقد المرحلة :


مستعينا بملف الموارد، أجز عقد المرحلة الخاص بتصنيع المسطوح { (2)، (7) }، علما أن الورقة مجهرة بالآلات للعمل بسلسلة صغيرة و متوسطة.

العنصر: عجلة مستنة (14)	المجموعة : محرك مخفض	عقد المرحلة
السلسلة : صغيرة	المادة : C40	
الآلية: TSA أو TP	المنصب : خراطة	رقم المرحلة : 300

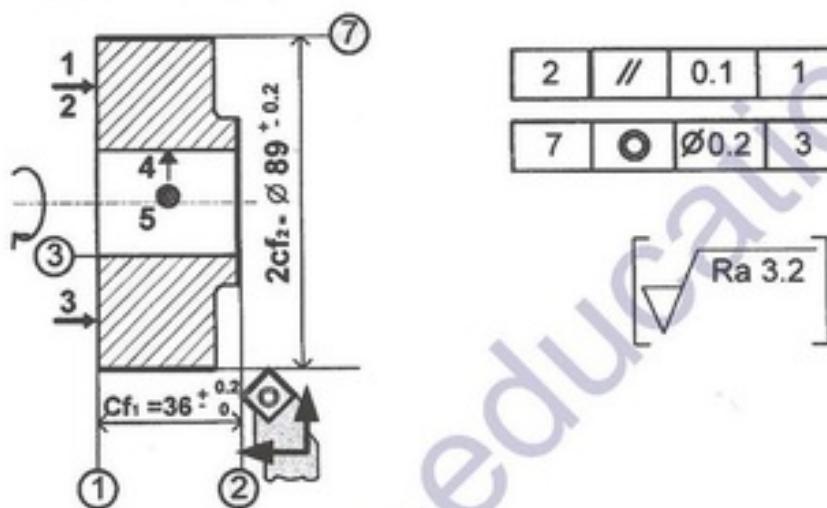



أدوات		عناصر القطع				تعين عمليات التصنيع	رقم
المراقبة	القطع	V_f mm/mn	f mm/tr	N tr/mn	V_c m/mn		
قدم القياس أو تركيب خاص لمراقبة التواري	أداة خرط منحنية أو أداة تسوية	من 31.85 إلى 42.46	0.1	من 318.47 إلى 424.63	40	تسوية (2) انهاء $Cf_1 = 36 \pm 0.2$ 2 // 0.1 1	301
قدم القياس أو تركيب خاص لمراقبة التمحور	أداة خرط منحنية أو أداة خرط طولي	14.31	0.1	143.13	40	خرط طولي (7) انهاء $2cf_2 - \phi 89 \pm 0.2$ 7 // 0.2 3	302

بـ- آليات :

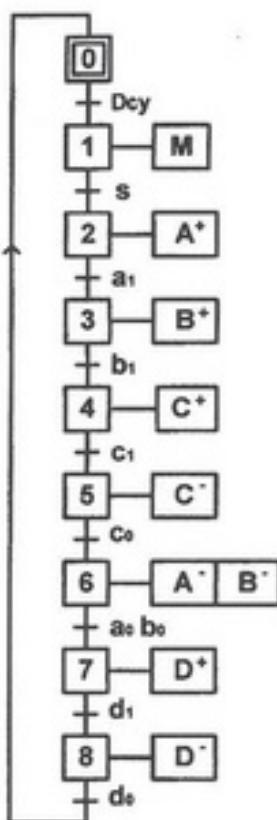


الحل الأول : أنجز حسب قواعد تمثيل الـ GRAFCET

- المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل و الانتقالات (GRAFCET) المستوى 2 للنظام الآلي لتخريم و قص الصفائح؟
- تمثيل المعقب الهوائي لمدير هذا النظام الآلي :

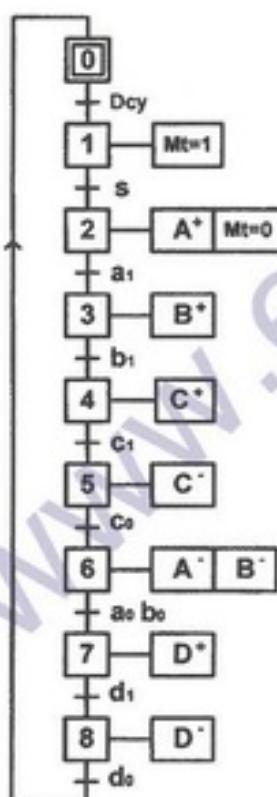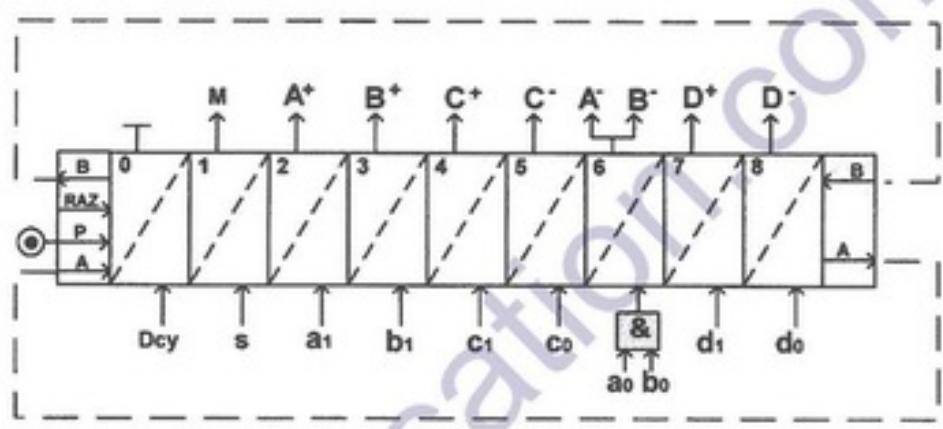


الحل الثاني : يقبل الحل التالي لأن المحرك $Mt=1$ يعتبر متغير ثالثي
 - المحرك في حالة اشتغال، حالته المنطقية = 1 ($Mt=1$)
 - المحرك في حالة توقف ، حالته المنطقية = 0 ($Mt=0$)
 وهي الطريقة المعمول بها حاليا في الميدان.

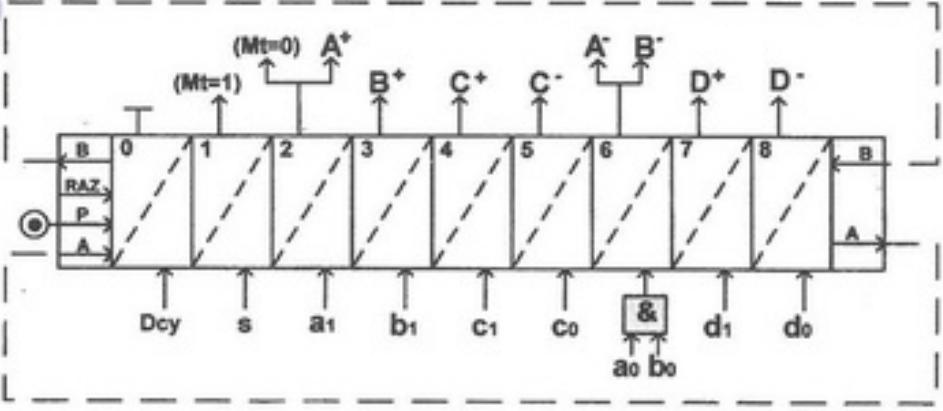

الموضوع الأول

الحل الثاني بالنسبة للسؤال 8 مقاومة المواد الخاص بحساب عزوم الإنحناء (Mf) الصفحة (24/7).

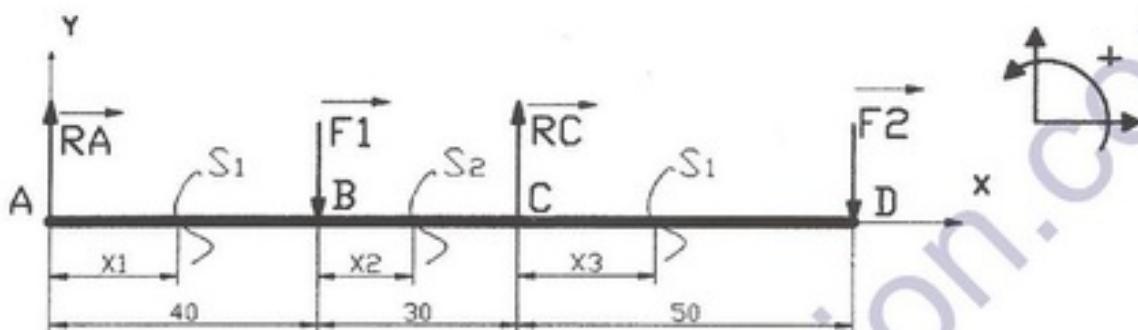

✓ $0 \leq x_1 \leq 40\text{mm}$ A المرجع 0 في النقطة

$$M_f = -R_A x_1$$

$$X_1 = 0 : M_f = 0$$

$$X_1 = 40 : M_f = -8000\text{N.mm}$$

✓ $0 \leq x_2 \leq 30\text{mm}$ B ينقل المرجع 0 إلى النقطة

$$M_f = -R_A (40 + x_2) + F_1 x_2$$

$$X_2 = 0 : M_f = -8000\text{N.mm}$$

$$X_2 = 30 : M_f = +10000\text{N.mm}$$

✓ $0 \leq x_3 \leq 50\text{mm}$: C ينقل المرجع 0 إلى النقطة

$$M_f = -R_A (70 + x_3) + F_1 (30 + x_3) - R_C x_3$$

$$X_3 = 0 : M_f = +10000\text{Nmm}$$

$$X_3 = 50 : M_f = 0$$

$$\frac{dM_{f_z}(x)}{dx} = -T_y(x)$$

ملاحظة هامة خاصة بحساب الجهود القاطعة و عزوم الإنحناء :

يقبل الحل الذي يحقق الشرط التالي

العلامة			عناصر الإجابة
المجموع	مجزأة	نظام آلي لتشحيم المدحرجات	الموضوع الثاني:
13,5			١-٤ دراسة الإنشار
			أ- التحليل الوظيفي
0,8		(0,1×8)	١- مخطط الوظيفة الإجمالية A-0
0,7		(0,1×7)	٢- المخطط الوظيفي FAST
0,7		(0,1×7)	٣- الرسم التخطيطي الحركي
		(0,2) : ١-٤	٤- التحديد الوظيفي للأبعاد
0,9		(0,3) : ٢-٤	
		(0,4) : ٣-٤	
			٥- المستن达ت:
8,6		(0,15×2)	١-٥ حساب سرعة الزاوية:
1,6		(0,15×2)	٢-٥ حساب سرعة دوران الطبل
		(0,15×2)	٣-٥ حساب نسبة النقل الإجمالية
		(0,1×3)	٤-٥ حساب مميزات التسفن (جدول) : العلاقات
		(0,1×4)	الحسابات
0,4		(0,2×2)	٦-١ تمثيل القوى المؤثرة على السن
0,5		(0,25×2)	٦-٢ حساب المزدوجة المحركة
0,5		(0,25×2)	٦-٣ حساب القوة المماسية
0,5		(0,25×2)	٦-٤ حساب القوة النصف قطرية
			٧- مقاومة المواد
0,5		(0,25×2)	٧-١ حساب الجهود القاطعة (T)
0,5		(0,25×2)	٧-٢ حساب عزوم الإنثناء (Mf)
1		0,5 Mf + 0,5 T	٧-٣ تمثيل المحننات (Mf ، T)


			عناصر الإجابة
			الموضوع الثاني: نظام آلي لتشحيم المدخرات
			ب - التحليل البنائي
2,5			1 - دراسة تصميمية جزئية
	1,5		الوصلة المتحورة (5 حواجز $\times 0,3$)
	0,5		الوصلة الاندماجية (2 حواجز $\times 0,25$)
	0,5		الكتامة
			عناصر الإجابة
			الموضوع الثاني: نظام آلي لتشحيم المدخرات
2,4			2 - الدراسة التعريفية الجزئية
	1		إنعام الرسم التعريفى:
	0,4		الأقطار الوظيفية:
	0,5		السماحات الهندسية:
	0,5		الخشونة:
6,5			4 - 2 دراسة التحضير
			أ - تكنولوجيا وسائل الصنع
1,9			1 - مبدأ الحصول على الكربة
	0,6		
	0,9		2 - إنعام جدول العمليات:
	0,4		3 - تحديد المواعيد
			ب - تكنولوجيا طرق الصنع
2,6			1 - جدول التسلسل المنطقي (0,1×6)
	0,6		
	0,8		2 - رسم الصنع : المسكونية: 0,45 + أبعاد الصنع: 0,35
	0,4		3 - حساب سرعة الدوران (N)
	0,4		4 - حساب سرعة التقذف (Vf)
	0,4		5 - إسم الأداة الملائمة لمراقبة
			ج - الآليات:
2			1 - مخطط Grafset مستوى 2 :
	1,5		(0,1×15)
	0,5		2 - تركيب الدافعة A بالموزع 5/2 :

ملف الأجرية للموضوع الثاني

1.4 دراسة الإنشاء:

- التحليل الوظيفي:

1- أتم المخطط الوظيفي (A-0) للنظام الآلي:

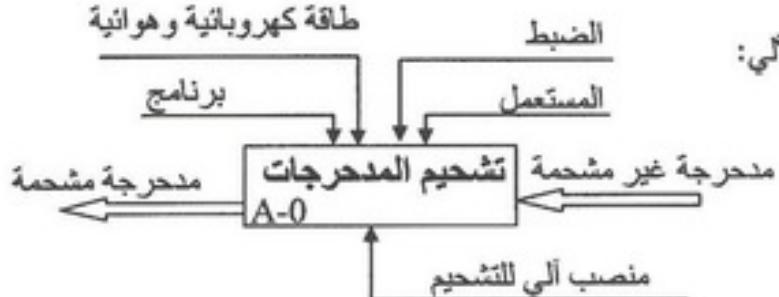

2- دراسة الوظيفة الأساسية Ft1 (نقل الحركة مع تخفيفها):


- أتم المخطط الوظيفي FAST :

الحلول التكنولوجية

الوظائف التقنية



3- أتم الرسم التخطيطي الحركي:

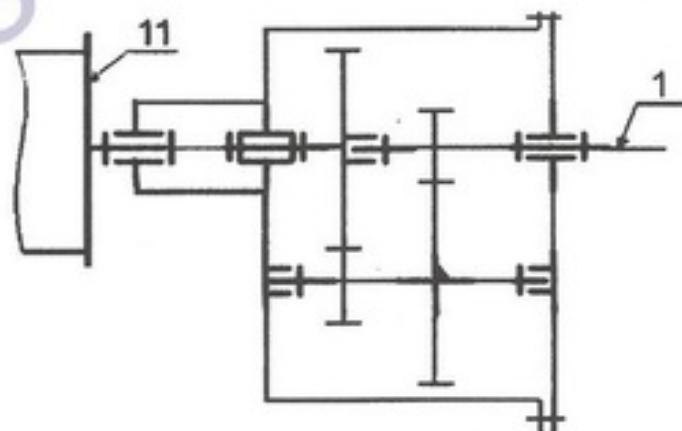

5- دراسة المستنات:

تم عملية تغذية منصب التشحيم بالمدحرجات بسرعة $V=1,57\text{m/s}$ بواسطة البساط المتحرك.

لما أن قطر الطبل $d_{11}=160\text{mm}$

1-5 أحسب السرعة الزاوية (ω_{11}) للطبل:

$$\omega_{11}=2 \times V/d_{11}=2 \times (1,57 \times 1000)/160 \text{ rd/s}$$

$$\omega_{11}=19,62 \text{ rd/s}$$

2-5 أحسب سرعة دوران الطبل (N_{11}):

($\pi=3,14$)

$$\omega_{11}=(2\pi \times N_{11})/60 = \pi \times N_{11}/30$$

$$N_{11}=(30 \times \omega_{11})/\pi=30 \times 19,62 / \pi$$

$$N_{11}=187,45 \text{ tr/mn}$$

3-5 أحسب نسبة النقل الإجمالية (r_g)

$$r_g=N_{11}/N_1= 187,45 / 1500=0,125$$

4-5 أحسب مميزات التسنين {1-20} وفقاً للجدول الآتي:


a	d	Z	m	
66	33	22	1,5	(1)
	99	66		(20)

$$r_g=(Z_1/Z_{20}) \times (Z_{18}/Z_8)$$

$$D=m \times z \quad a=(d_1+d_{20})/2$$

6- دراسة الجهد المؤثرة على العمود المسمى (1)

1-6 مثل القوى المؤثرة على السن (1):

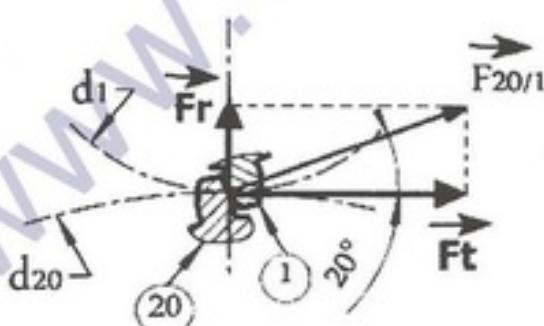


4- لضمان السير الحسن للجهاز، المصمم وضع الشرط الوظيفي JA :

1-4 ما هي وظيفة الشرط JA؟

تفادي الإحتكاك بين (1) و(9)

2-4 أجز سلسلة أبعاد الشرط JA

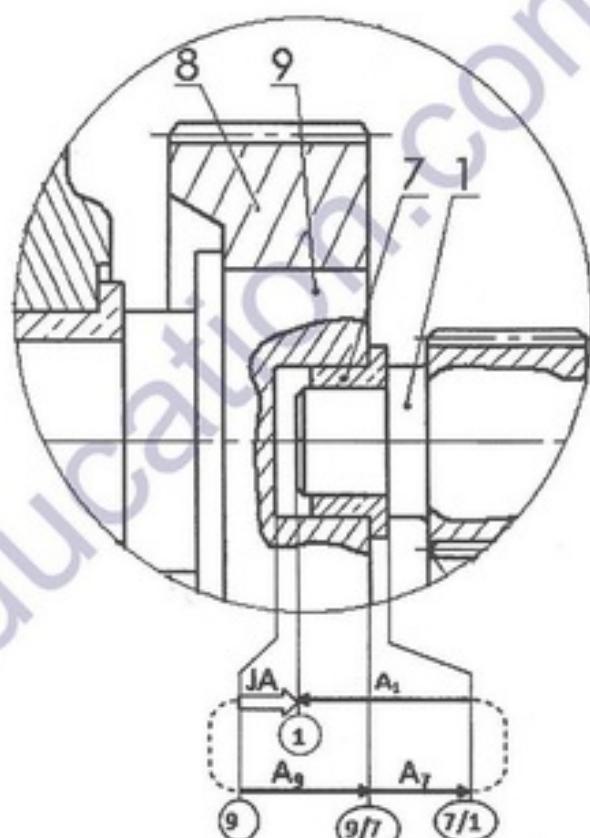

3-4 أحسب البعد المجهول لتحقيق هذا الشرط.

$$JA=3^{\pm 0,2} \quad A_7=3^{+0,1}_0 \quad A_9=15^{\pm 0,1}$$

$$JA=A_9+A_7-A_1$$

$$JA_M=A_{9M}+A_{7M}-A_{1m}$$

$$A_{1m}=A_{9m}+A_{7m}-JA_M$$

$$=(15+0,1)+(3+0,1)-(3+0,2)=15+0$$

$$JA_m=A_{9m}+A_{7m}-A_{1M}$$

$$A_{1M}=A_{9m}+A_{7m}-JA_m$$

$$=(15-0,1)+(3)-(3-0,2)=15+0,1$$

$$A_1=15^{+0,1}_0$$

2-7 أحسب عزوم الإنحناء (M_f)

$0 \leq X \leq 24\text{mm}$:

$$M_f = - A \cdot X$$

$$M_f = -126,45 \cdot X ; \quad X=0 : M_f=0$$

$$X = 24\text{mm} : M_f = -126,45 \times 24\text{mm}$$

$$M_f = -3034,8 \text{ Nmm}$$

$24\text{mm} \leq X \leq 60\text{mm}$:


$$M_f = - A \cdot X + F_r \cdot (X-24\text{mm})$$

$$M_f = -126,45 \cdot X + 210,75 \cdot (X-24\text{mm})$$

$$X = 24\text{mm} : M_f = -3034,8 \text{ Nmm}$$

$$X = 60\text{mm} : M_f = 0$$

3-7 مثل منحنيات الجهود القاطعة وعزوم الإنحناء:

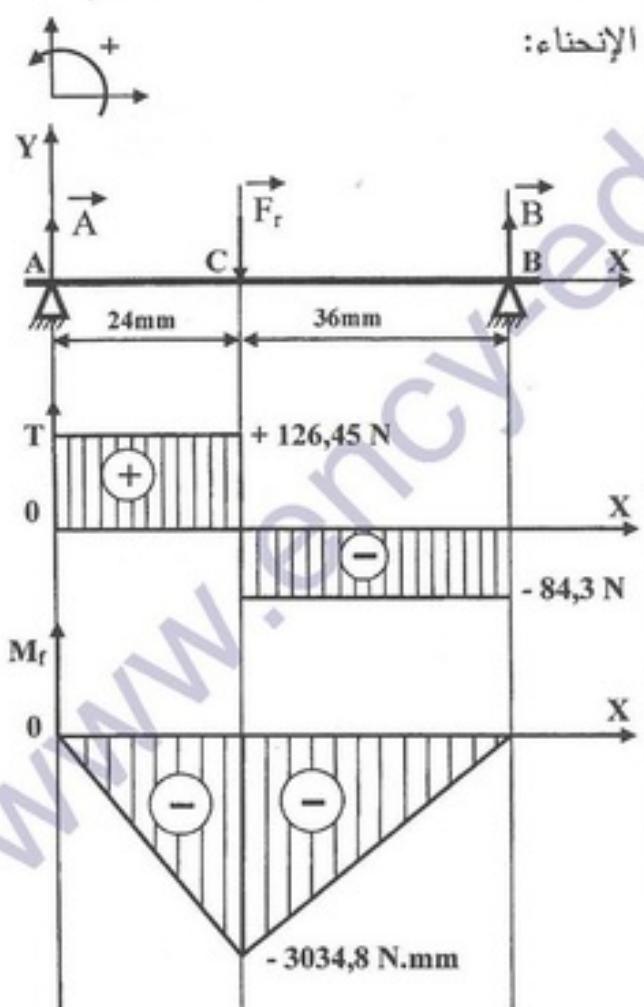

2-6 أحسب المزدوجة المحركة (C_m)

$$P=C_m \times \omega_m ; \quad C_m=P/\omega_m \quad \omega_m=\pi \times N_m/30$$

$$C_m=(30 \times P)/(\pi \times N_m)=(30 \times 1500)/\pi \times 1500$$

$$C_m=9,55 \text{ Nm}=9550 \text{ Nmm}$$

3-6 أحسب القوة المماسية (F_t) حيث $d_1=33$

$$C_m = F_t \times d_1/2 ; \quad F_t=2 \times C_m/d_1=2 \times 9550/33\text{N}$$

$$F_t=578,78 \text{ N}$$

4-6 أحسب القوة النصف قطرية (F_r) علما أن زاوية الضغط

$$\alpha=20^\circ$$

$$\operatorname{tg}\alpha = F_r / F_t ; \quad F_r = F_t \times \operatorname{tg}\alpha$$

$$F_r = 578,78 \times \operatorname{tg}20^\circ = 210,66 \text{ N}$$

7- مقاومة المواد:

نفرض أن العمود المسنن (1) عبارة عن عارضة

أفقية ذات مقطع دائري مملوء، خاضعة للجهود التالية:

$$F_r = 210,75\text{N} \quad A = 126,45\text{N}$$

$$B = 84,3\text{N}$$

$$1\text{mm} \rightarrow 10\text{N} \quad \text{سلم القوى:}$$

$$1\text{mm} \rightarrow 100\text{Nmm} \quad \text{سلم العزوم:}$$

1-7 أحسب الجهود القاطعة (T)

$0 \leq x \leq 24\text{mm} :$

$$T = A = 126,45\text{N}.$$


$24\text{mm} \leq x \leq 60\text{mm} :$

$$T = A - F_r = 126,45\text{N} - 210,75\text{N}$$


$$T = -84,3\text{N}$$

ب - تحليل بنائي:

- 1 دراسة تصميمية جزئية: لتحسين سير الجهاز والاشتغال في ظروف جيدة وأمنة، نقترح التعديلات التالية:
- توجيه العمود (9) في الدوران بواسطة مدرجات ذات صف واحد من الكريات يتماس نصف قطرى.
 - تحقيق وصلة إندماجية قابلة للفك بين العمود (9) والعجلة المسننة (8).
 - ضمان كتمانة الجهاز بفواصل كتمانة طراز AS.

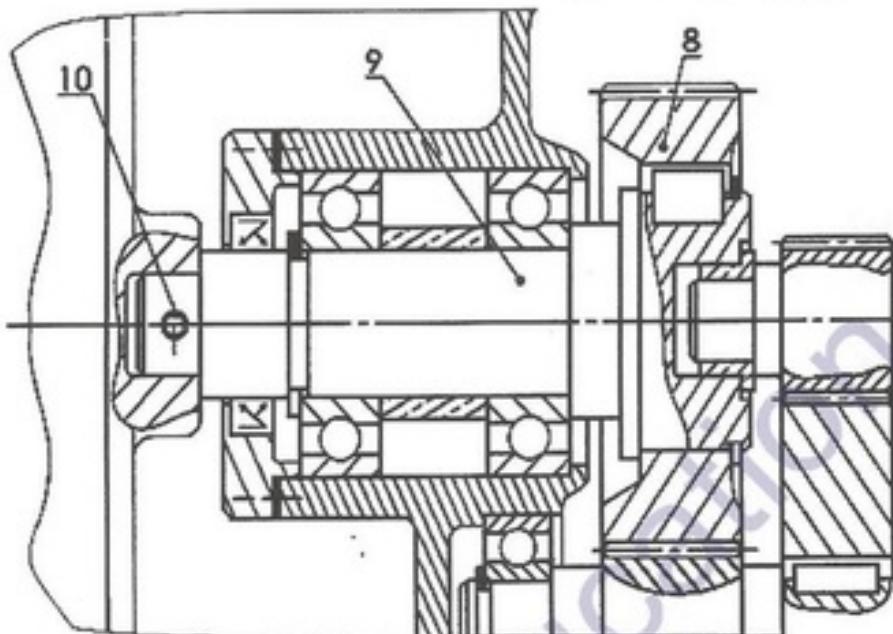

- 2 دراسة تصميمية جزئية: أتمم الرسم التعرفي للعمود (9) بسلم 1:1 مع تسجيل :
- الأقطار الوظيفية والسمات الهندسية (بدون قيم).
 - الخصونة للأسطح الوظيفية (بدون قيم).

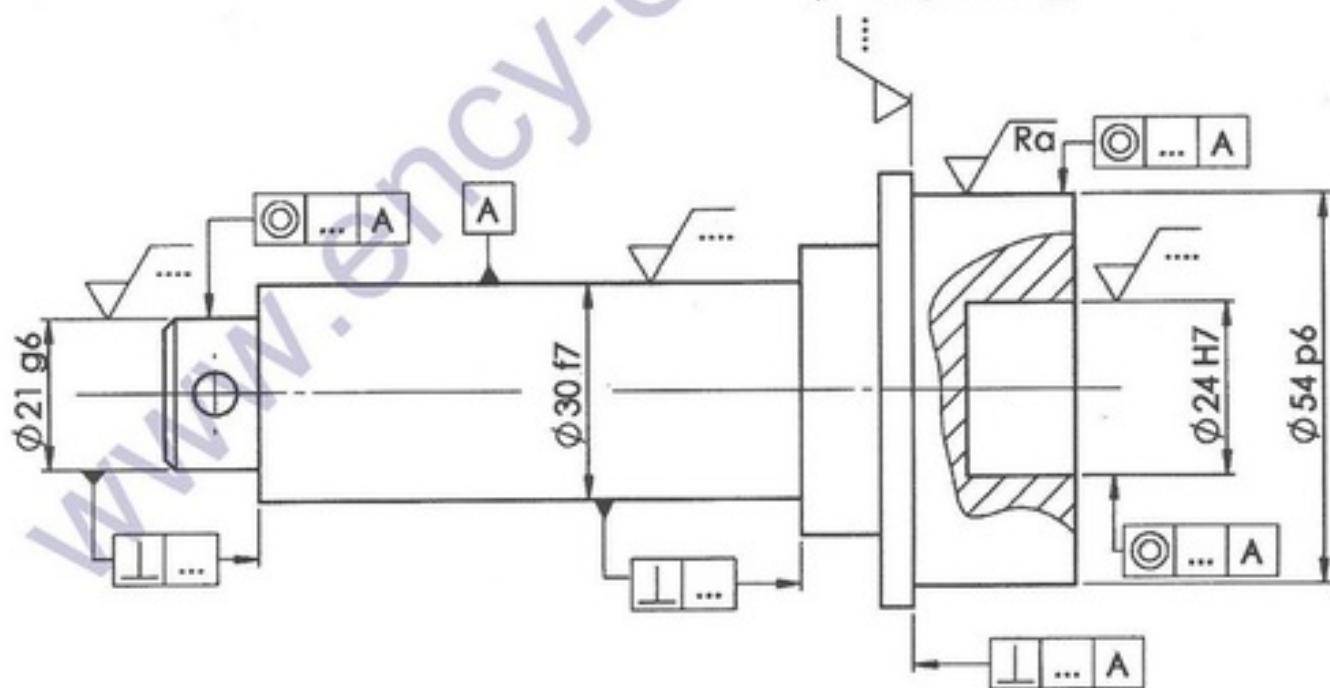


2- دراسة التحضير:


أ- تكنولوجيا وسائل الصنع:

نريد دراسة أسلوب الحصول على القطع المكونة للمدحرجات:

1- يتم إنجاز الكرينة انطلاقاً من الخام (سلك معدني).

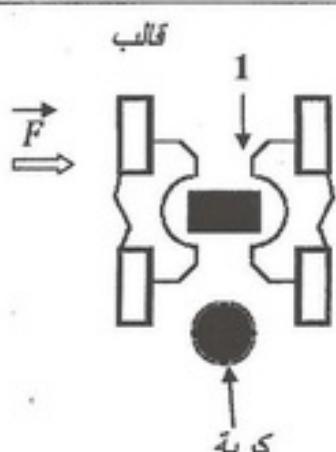

الشكل 2



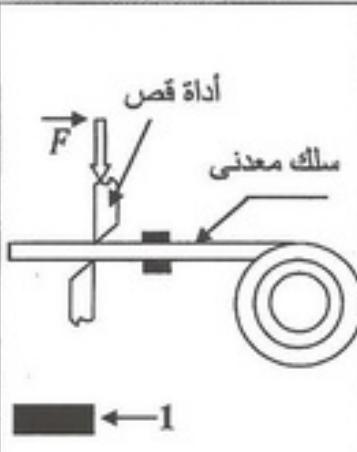


الشكل 1

مستعيناً بالشكلين المقابلين (1) و (2) اشرح باختصار مبدأ الحصول على الكرينة:

- قص السلك المعدني إلى قطع صغيرة (1)
- توضع القطعة (1) بين قالبى التشكيل وتتضغط حتى تملأ الفجوتين وتشكل الكرينة.
- فتح القالبين واستخراج الكرينة
- نزع الأشكال الزائدة

2- يتم إنجاز الجلبة الخارجية عن طريق تشغيل قضيب اسطواني وفق المراحل المبينة أدفأله:

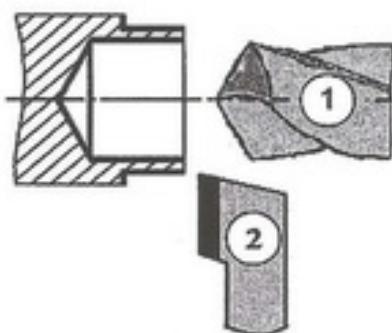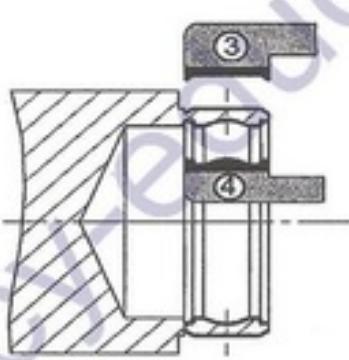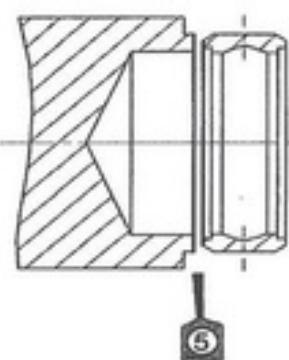

اتم الجدول الآتي

الآلة	العملية	إسم الأداة	الرقم
آلة الخراطة	تقطيع	منقب	1
آلة الخراطة	خرط طولي ياسباد (كتف)	أدوات الخرط الطولي	2
آلة خراطة	تشكيل خارجي	أداة تشكيل	3
آلة خراطة	تشكيل داخلي	أداة تشكيل	4
آلة الخراطة	تقطيع	أداة القطع	5


3- الجلبة مصنوعة من مادة 100cr6 اشرح هذا التعين:

حديد صلب ضعيف المزج — يحتوى على 1% من الكربون

Cr: العنصر الإضافي الأول وهو الكروم بنسبة $6/4\% = 1.5\%$

بـ- تكنولوجيا طرق الصنع:

نقترح دراسة صنع العمود المسنن (18) المصنوع من المادة 35NiCrMo16 بسلسلة متوسطة.

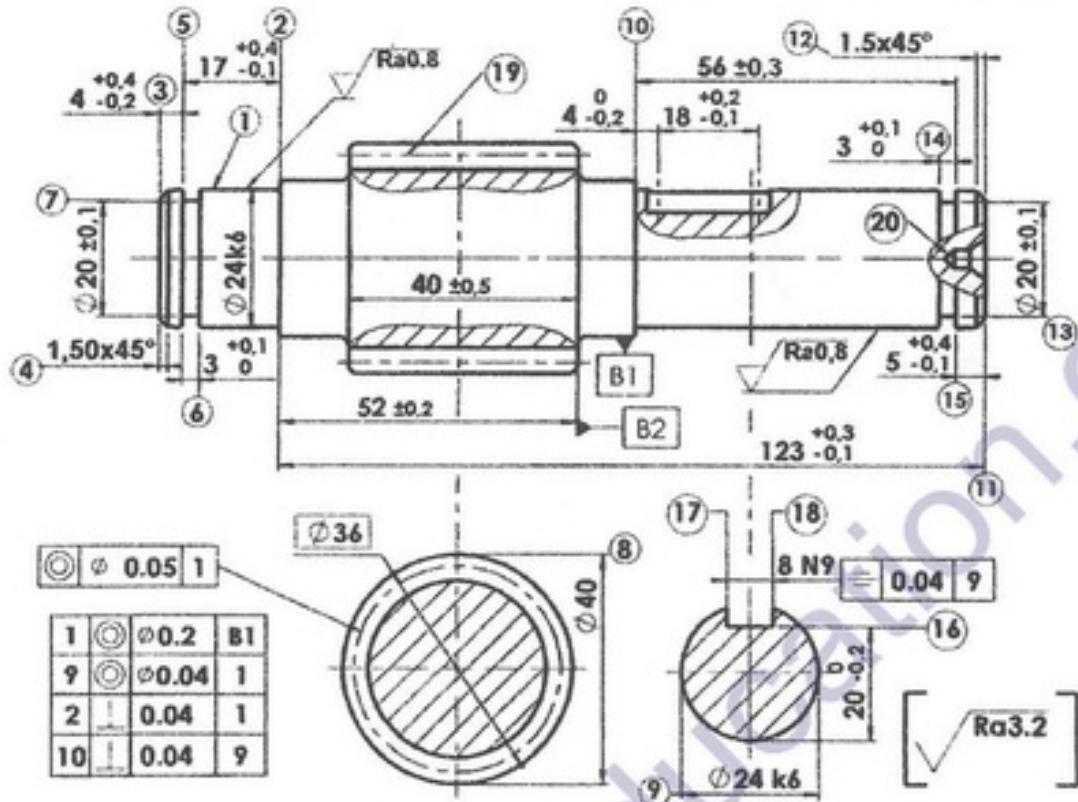

ISO 1328	رتبة الدقة: 6
$\alpha=20^\circ$	زاوية الضغط: Z=18
Ra=3.2	خسونة جانب السن: m=2 المديول:

- خصائص التسنين:

1- أكمل جدول


التسليم المنطقي

لمراحل الصنع التالي:

(الصنع بسلسلة
متوسطة)

المنصب	العمليات	المرحلة
منصب المراقبة	مراقبة الخام	100
خراطة	{(7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)}	200
خراطة	{(المركزة) (11)}	300
خراطة	{(15) (14) (13) (12) (11) (10) (9) (8)}	400
نحت المستنفات	{(التسنن 19)}	500
تفريز	{(18) (17) (16)}	600
منصب المراقبة	مراقبة نهاية	700

2- أتمم رسم الصنع الخاص بالمرحلة {200} موضحاً الوضعية المكونية وأبعاد الصنع (بدون قيم بالنسبة للأبعاد المجهولة):

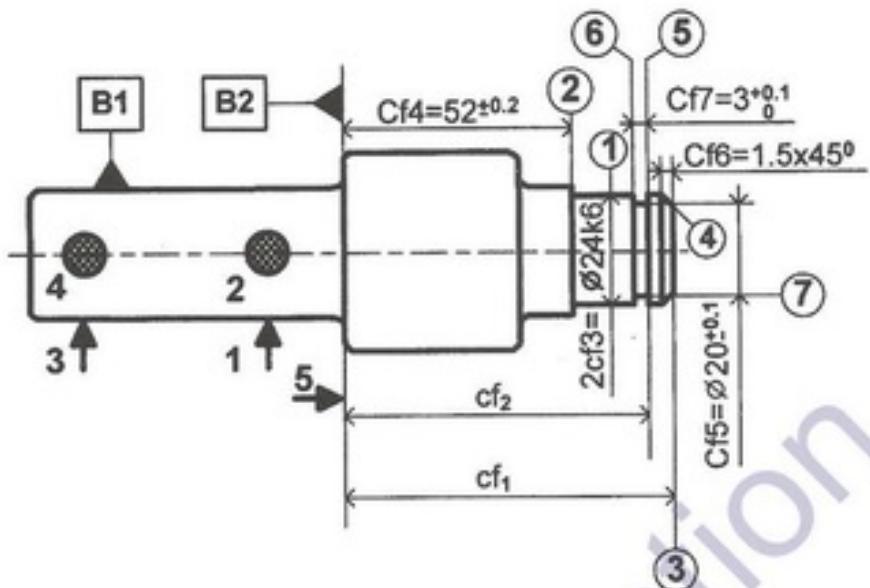

3- احسب المسرعة الدورانية N لإنجاز التعريرة النهائية للسطح (1) علماً أن:

$$f = 0,1 \text{ mm/tr} ; V_c = 100 \text{ m/mn}$$

$$N = \frac{1000 \times V_c}{\pi \times D} = \frac{1000 \times 100}{\pi \times 24}$$

٤- احسب سرعة التغذية

$$V_f = f \cdot N = 1326,3 \times 0,1 \text{mm/mn} = 132,63 \text{ mm/mn}$$

5- ما هي الأداة الملائمة لمراقبة قطر الأسطوانة (1)؟

CMD Ø24k6 (أو الميكروميتر)

جـ- الآلية:

النظام الآلي الممثل في الصفحة (13/24) يشتمل وفق نظر الشروط الوظيفي التالي:

- انطلاق الدورة بالضغط على الزر Dcy حيث يدور المحرك (Mt=1) لإيصال المدحرجة أمام الدافعه A.

- الضغط على ملقط الكشف k يؤدي إلى توقف المحرك ($Mt=0$) وخروج ساق الدافعة A لدفع المدحورة نحو منصة التسليم.

- عند الضغط على الملتقط a تعود ساق الدافعة A .

- الضغط على الملقط a_0 يؤدي إلى صعود المدحرجة إلى المشتم بخروج ساق الدافعة B .

- عند الضغط على **b** تبدأ عملية التسخين التي تدوم 4 ثواني ثم تعود ساق الدافعة **B**.

- الضغط على الملقظ b_0 يؤدي إلى خروج ساق الدافعة C لأخلاء المدخرة المشحمة نحو بساط الأخلاء.


- الضغط على المlnقet C يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة C. تنتهي الدورة عند الضغط على المlnقet C.

العمل المطلوب:


1- أتم مخطط Grafcet مستوى 2 التالي الخاص بالنظام المدروس.

الحل الثاني : يقبل الحل التالي لأن المحرك Mt يعتبر متغير ثانوي


- المحرك في حالة اشتغال، حالته المنطقية = 1 ($Mt=1$)
 - المحرك في حالة توقف ، حالته المنطقية = 0 ($Mt=0$)
- وهي الطريقة المعتمول بها حاليا في الميدان.

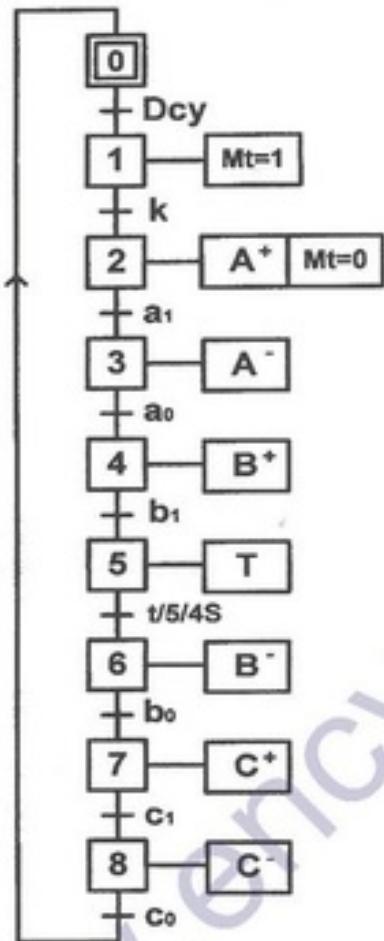

الحل الأول : أنجز حسب قواعد تمثيل الـ GRAFCET

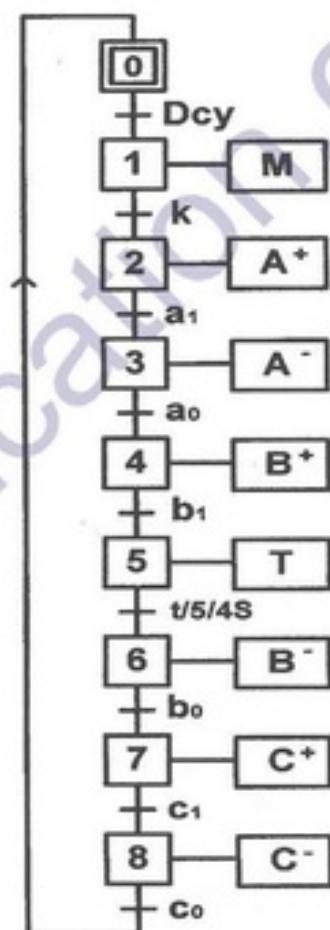


2- اتم ربط الدافعة A بالموزع 5/2 ثانوي الاستقرار ويتحكم هوائي.

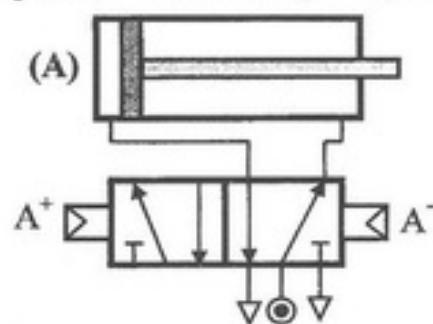

الموضوع الثاني

الحل الثاني بالنسبة للسؤال 2-7 مقاومة المواد الخاص بحساب عزوم الإنحناء (Mf) (الصفحة 24/20).

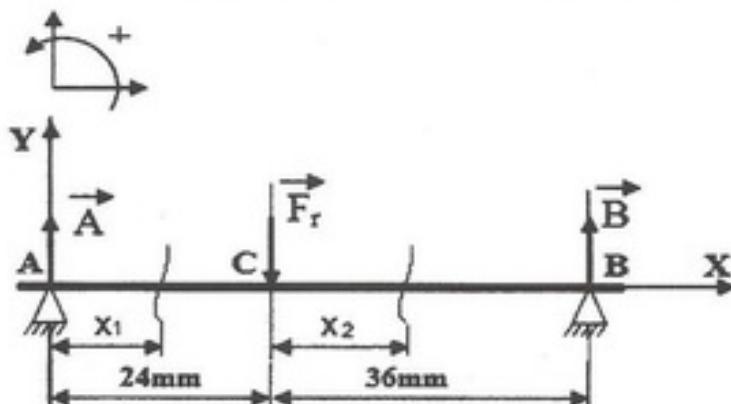

✓ $0 \leq x_1 \leq 24\text{mm}$ المرجع 0 في النقطة A

$$M_f = -R_A x_1$$

$$X_1 = 0 : M_f = 0$$

$$X_1 = 24 : M_f = -3034.8 \text{ N.mm}$$

✓ $0 \leq x_2 \leq 36\text{mm}$ ينقل المرجع 0 إلى النقطة C

$$M_f = -R_A (24 + x_2) + F_r x_2$$

$$X_2 = 0 : M_f = -3034.8 \text{ N.mm}$$

$$X_2 = 36 : M_f = 0 \text{ N.mm}$$

ملاحظة هامة الخاصة بحساب الجهود القاطعة و عزوم الإنحناء :

$$\frac{dM_{f_z}(x)}{dx} = -T_y^{(x)}$$

يقبل الحل الذي يحقق الشرط التالي

الحل الثاني بالنسبة للسؤال 3-5 و 4-5 الخاص بدراسة المستويات الصفحة 19 / 24 .
من الشكل الرسم التجميعي (الصفحة 15 / 24) نستنتج أن التباعد المحوري للممتصتين (20/1) و (8/18) :

$$a_{1-20} = a_{18-8}$$

$$a_{1-20} = a_{18-8} = m(Z_{18} + Z_8) / 2 = 66 \text{ mm}$$

$$a_{1-20} = m(Z_1 + Z_{20})/2 = 66 \text{ mm} \quad Z_1 = 22 \text{ dents}$$

$$d_1 = m \times Z_1 = 1,5 \cdot 22 = 33 \text{ mm}$$

$$d_{20} = m \times Z_{20} = 1,5 \cdot 66 = 99 \text{ mm}$$

$$r_g = r_{1-20} \cdot r_{18-8} = (Z_1 / Z_{20}) \cdot (Z_{18} / Z_8) = (22/66) \cdot (18/48) = 0,125$$

$$r_g = N_{11}/N_1 \quad N_{11} = 0,125 \cdot 1500 = 187,45 \text{ tr/mn}$$